


# Hässleby kyrka och begravningskapell



Antikvarisk medverkan i samband med  
utvändig målning.

*Hässleby socken i Eksjö kommun,  
Jönköpings län, Linköpings stift*

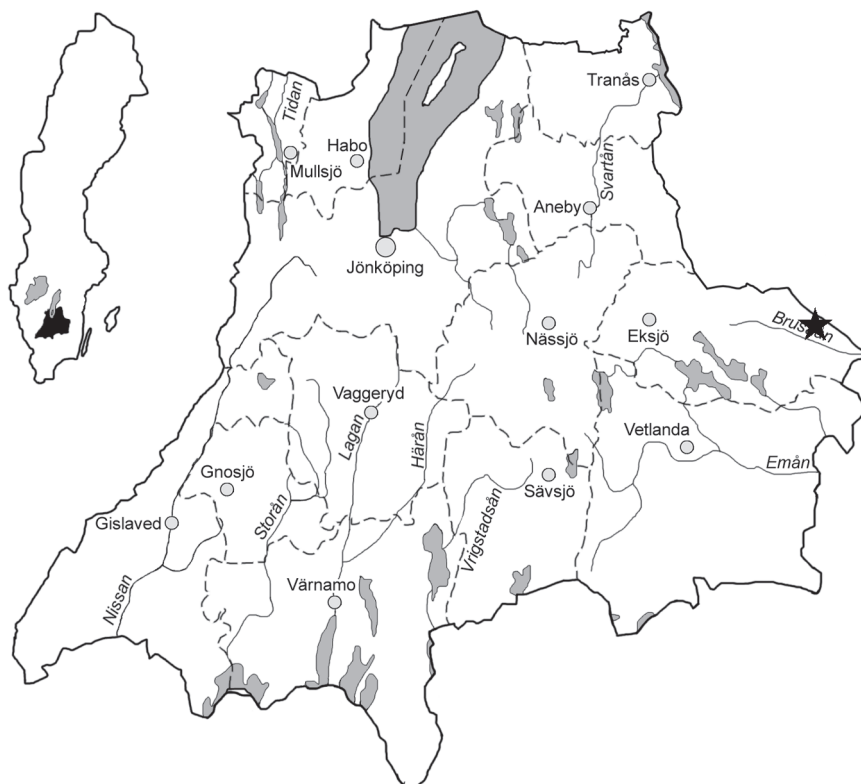

Rapport och foto: Robin Gullbrandsson  
Grafisk mall: Anna Stålhammar  
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping  
Tel: 036-30 18 00  
E-post: [info@jkpglm.se](mailto:info@jkpglm.se)  
[www.jkpglm.se](http://www.jkpglm.se)

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:  
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2014

## JONKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANTIKVARISK MEDVERKAN

### 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk medverkande Robin Gullbrandsson	Rapportförfattare Robin Gullbrandsson	Dnr. 48/2014	Lst./Kommun dnr. 433-6272-2014	Slutbesiktning utförd 21 oktober 2014
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Hässleby kyrka och begravningskapell		Beslut enligt x Lagen om kulturminnen m.m. <input type="checkbox"/> Förordningen om bidrag till kulturmiljövård <input type="checkbox"/> Plan- och bygglagen		
Län Jönköping	Kommun Eksjö			
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Hässleby		Fastighetsägare/Adressuppgifter Södra Vedbo pastorat Box 248 575 23 Eksjö	
Ekonomisk karta	Koordinat x	Koordinat y		

### 2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Hässleby kyrka är uppförd 1859 efter riktningar arkitekt F W Scholander, Överintendentsämbetet. Senaste utvändiga ommålning av fönster och dörrar skedde 1993-94 med en brun tät organisk färg som nu bitvis flagar av. Inför ommålning av fönster och överljusfönster på sakristian sommaren 2014 genomfördes en färgundersökning som visade på en äldre färgsättning, kromoxidgrönt 3B-811 (RAÅ Linoljefärg 90). Denna kulör fastställdes för kommande ommålning av fönster och portar. Ommålningen 2012 utfördes dock inte enlighet med detta.

### 3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
Maj - oktober 2014	-	Bröderna Birgerssons Bygg AB, Aneby	Södra Vedbo pastorat
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
<i>Kyrka</i>			
Fönster, portar och ljudluckor	Målade med brun färg, troligen alkydoljefärg. Flagningar. Samtliga bågar utom två på långhus är fastmålade/fastspikade. Tornporten har stora sprickor.	Samtliga fönster, portar och luckor är ommålade utvändigt efter skrapning. Dåligt kitt och mjukfogar bytta mot nytt linoljekitt. Skadade glas bytta mot munblåsta. Sprickor i tornport tätade. Ommålning med linoljefärg i kromoxidgrönt (3B-811 enl RAÅ 90). Tornporten även ommålade invändigt.	
Vapenhus	Invändigt målat med bitvis flagnande akrylatfärg.	Bättringsmålning med akrylatfärg.	
<i>Bårhus</i>			
Fasader	Putsade och avfärgade med KC-färg.	Putslagningar med hydrauliskt kalkbruk. Avfärgning med obruten KC-färg lika kyrkan.	
Spåntak	Kluven furuspån. Börtfall och trasiga spån. Kreosotimpregnerade på södra sidan, mycket uttorkade.	Byte av skadade spån, fästning av lösa. Ny tjärstrykning.	
Fönster	Brunmålade med oljefärg.	Behandlades med samma färg och kulör som kyrkans fönster.	
Portar	Entréport av fernissad ek mycket uttorkad. Ej varit behandlad på länge. Källarport svartmålad.	Entréport slipades och fernissades. Källarport målades med svart linoljefärg.	
Smide och plåt	Kors, hängrännor, stuprör och räcken svartmålade.	Målade med svart rostskyddsfärg.	

---

**4. KOMMENTARER** (erfarenheter, kritisk granskning)

Inga

**5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN** (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

Inga

*Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv*

Datum: 2014-10-29

Underskrift: Robin Gullbrandsson

## Fotobilaga



Hässleby kyrka från nordväst. Foto: Jonas Haas, 2004.



Bårhuset från nordost före arbetena.



Södra långhusfasaden samt detaljer på port och långhusfönster före ommålning och byte av kulör.



Skrapning av tornport.



Parti av södra långhusfasaden efter avslutade målningsarbeten. Nedan t.v. det södra tornfönstret efter ommålning. Äldre grön färgsättning återskapad.



Bårhuset efter utvändig ommålning och tjärning av spåntak.

# Materialspecifikation



Datum: 2014-10-20  
Dokument: 2056/19  
Sida: 1 (1)

**Svenska Kyrkan Södra Vedbo**  
**Pastorat**  
Box 248  
575 23 Eksjö

Er ref: Jan Olofsson

Aneby 2014-10-20

## **Beträffande projekt: Hässleby Kyrka**

---

### **Förteckning över de material som använts vid yttre renovering av portar och fönster på Hässleby Kyrka:**

Wibo Slipstrykningsfärg samt Wiboline Färdigfärg. Fönster, portar ,karmar.

Åffa Linoljekitt till komplettering av fönsterkitt samt ilagning av sprickor i trä.

Jupex träolja till grundering av bart trä.

Wibo rostskyddsfärr på järn och smide.

Hydrauliskt kalkbruk. Ilagning av fasadskador.

#### **Kapell:**

Hydrauliskt kalkbruk för ilagning av fasadskador.

Hydraulit Kc-Färg till avfärgning av fasader. Ingen färgbrytning.

Wibo rostskyddsfärg till räcken, handledare, stuprör samt kors.

Wibo slipstrykningsfärg samt Wiboline färdigfärg till fönster.Kulör lika kyrkan.

Svart linoljefärg till källarport

Internattional oljefernissa till entreport.

Trätjära till spåntak.

Br Birgersson Bygg AB

Robert Kalsås

---

**Br Birgersson Bygg AB**  
Bilvägen 1  
578 33 Aneby

Postgiro  
Bankgiro 749-7563  
Org.nr 556119-5008

Telefon 0707-528501  
Telefax 0380-45454







Byggnadsvårdsrapport 2014:48  
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM